

# 取扱説明書

G-MEN GR01d·GL01d G-MEN GR16d·GL16d G-MEN GR100d·GL100d





#### 株式会社スリック

〒399-0034 長野県松本市野溝東1-2-12 TEL.0263-28-7001 FAX.0263-28-7117 http://www.g-men.jp/ info-box@g-men.jp

2025.10

■M3付属ネジ

- ■本書の内容の一部または全部を無断で転載する事を固く禁止します。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容につきましては、改良のため予告 無く変更する事があります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成しましたが万一記載漏れや誤りなどご不 明な点がありましたらお買い求めになった販売店または弊社サポートまでご連絡くだ
- ■本製品は日本国内のみで使用される事を前提に設計、製造されております。
- ■本製品の使用は被測定物への装着及び同梱を前提として作られています。
- ■本製品をぶつけたり直接強い衝撃や打撃を与えると機器破損の恐れがありますの でご注意ください。
- ■本製品は人間及び動物の生命に関わる監視機器等への利用は想定しておりませ んので予めご了承ください。
- ■本製品は加速度を専門に測定する計測器ではありません。
- ■本製品は加速度と温度変化を長時間記録するデータロガーです。
- ■本製品を運用した測定結果により発生した如何なる損害に対し一切の責任を負い ませんので予めご了承ください。
- ■本製品は高信頼性に基づいた設計及び製造をしておりますが絶対的な動作保証 はできません。多額の損害賠償や保険金に左右する証拠として本製品を使用され る場合には、予め複数台のご使用を推奨いたします。
- ■本製品は結露、油没、水没、高熱、極低温等など人間の生活環境以外での場所で は使用できません。また高エネルギーの放射線に対しての動作及びデータ保持の 保証はいたしません。使用環境については本製品の使用者の責任に於いて行って ください。
- ■本製品は電池で駆動しています。長期間計測の場合は電池寿命を考慮して使用 してください。
- ■本書に記載されているUSBとは(Universal Serial Busの略。)高速シリアルイン ターフェース規格です。
- ■本書に記載されているマーク及びWindows10・11の名称はマイクロソフト株式会 社の商標です。
- ■本書では、TM、R、Cなどのマーク標記は記載しておりません。
- ■本製品は本書で定めた使い方以外の使用を固く禁止します。
- ■本製品では動作するパソコンのOSが限られますので予めご了承ください。
- ■本製品がお客様により不適当な使い方をしたり、本書に記載された内容に従わず 取り扱いしたり、不当な改造、変更を勝手に行ったり、弊社以外の第三者により修 理・変更した場合などで生じた障害等に関しては、一切の責任を負いませんのでご 了承ください。

#### パッケージ内容





0 ===

 
MA















■アプリケーション・ソフト





■注意シール



■ユーザー登録カード ■スタートアップガイド


- ■取扱説明書 ■保証書
- ■単3アルカリ乾電池(LR6)

### 「G-MEN」の3軸方向指示マークについて

G-MENは、加速度をXYZの3方向のセンサーで測定します。 XYZそれぞれのセンサーには、力の向きとしてプラスとマイナスがあります。 グラフ表示やCSVデータは、加速度を+、一符号付X.Y.Z軸方向の大きさと して表しています。

#### 「G-MEN」の3軸方向指示マーク



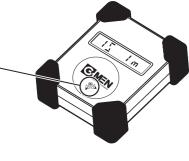

#### 使用上の注意

本製品を安全にお使いいただくためには、お使いいただく前に必ず「安全上の注意」 の内容と本製品の「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

#### 使用について

- ■本製品の使用場所で水中、標高の高い場所、高度の高い空中、重力の無い場所 などでは使用できません。
- ■本製品の測定範囲は0℃以下の場所や50℃度以上の場所では使用できません。

#### 設置について

■直射日光のあたる場所や発熱する機器の近く、閉めきった車内、冷凍庫の中などに 放置しないでください。

#### 電源について

- ■使用を開始する際は新しい電池に交換してから行ってください。また長期間使用し ない場合には電池を本体から取り外して保管してください。
- ■電池を飲み込むと危険です。電池は、お子様の手の届かない場所に保管してくださ

#### 保証について

- ■本製品を運用した測定結果により発生した如何なる損害に対し一切の責任を負い
- ■本製品は本書で定めた使い方以外の使用は動作保証しません。

#### 修理について

■保証期間中及び保証期間後の保守サービスについては、お買い求め店または弊 社サポートまでお問い合わせください。

### ⚠注意

- ■液晶パネルを傷つけたり水滴などをつけないでください。
- ■電池を挿入する際に極性を間違えないようにしてください。
- ■長時間使用しない時は、電池を取り外して保管してください。
- ■付属のUSBケーブルの抜き差しする時には、必ずプラグ部分を持ってください。
- ■濡れた手で本体に触らないでください。
- ■本体及び乾電池は、お子様の手の届かない場所に保管してください。

### 本体仕様

型	式 G-MEN GR01d・GL01d		G-MEN GR16d · GL16d		G-MEN GR100d · GL100d				
測	定	項	目	3軸加速度	·温度·湿度	3軸加速度·温度·湿度		3軸加速度・温度・湿度	
	速 度 爭的 <i>b</i>			1G (精度±10%)	2G (精度±10%)	16G (精度±10%)	10G (精度±10%)	100G(精度±10%) 重力加速度には対応しない	
測	定分	分解	能	0.01G	0.02G	0.2G	0.1G	1G	
応	答。	围 波	数	1	100Hz·70Hz·45Hz·25Hzから選択(カットオフ周波数は最大±20%の誤差が生じる場合があります)				
温			度						
湿		度				30~90%RH(精度±10%RH)			
サン	プリ	ングト	割 期			1msec·2m	secから選択		
記	録	間	隔	1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30から選択			<b>"ら選択</b>		
動	作	表	示	液晶表示					
記	録	容	量	65,500データ (1データ: 日時・X軸・Y軸・Z軸・温度・湿度)					
記	録	保	持	不揮発性メモリ					
通	信	方	式	USB(Type-C) 2.0準拠					
対	応	0	S	Windows10·Windows11					
電	源					単3アルカリ乾電池(LR6)×2本			
電	池 寿 命 約45日間(サンプリング周期1msec時) <sup>※</sup>								
使月	使用温湿度範囲			0~50℃ 70%RH以下(結露無きこと)					
外	形	4	法	75.5(H)×60.5(W)×33(D)mm					
質			量			約135g(電	記池を含む)		
付	Ā	禹	品			ーブル・単3アルカリ乾電			
					取作	付固定金具(2枚)・専用ア	プリケーション(CD-RO	M)	
							※測定環境、電池性	É能およびGLシリーズでBluetooth動作時は電池寿命は早まります	

### 安全上の注意

# 表示の意味



この表示を無視して、取り扱いを誤った場合に、使用者が死 亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。



この表示を無視して、取り扱いを誤った場合に、使用者が傷 害を負う可能性が想定される内容を表しています。

#### 図記号の例



▲は警告(注意を含む)を表しています。具体的な警告内容は▲の中に描か れています。左図の場合は、「一般的な注意・警告・危険」を表しています。



◇は禁止(してはいけないこと)を表しています。具体的な禁止内容は、 ○ の中に描かれています。左図の場合は、「分解禁止」を表しています。

### ⚠警告

- この機器を使用する前に、以下の指示と取扱説明書をよくお読みください。
- この機器は被測定物への装着及び同梱に限ります。
- この機器を直接落としたり強い衝撃や打撃を与えないでください。
- この機器は人間や動物の生命に関わる使用は避けてください。
- この機器は精密電子計測機器ではありません。 この機器を分解したり、改造したりしないでください。

### 次のような場所での使用や保存はしないでください。

- ・温度が極端に高い場所(直接日光があたるような場所、暖房機器の近く)
- ・温度が極端に低い場所(冷蔵庫の中、寒冷地帯のような場所)
- ・水気の近く(風呂場、水上、海上、水中、海中)
- ・酸、アルカリ、有機溶剤、機械油、腐食性ガス等の影響がある場所

#### サポートセンターへのお問い合わせ

- ■サポートセンターへのお問い合わせは「ユーザー登録」された方に限ります。 お知らせいただく内容
- 1.お客様の住所、氏名、電話番号
- 2.ご使用の製品型名
- 3.ご使用環境(接続されている機器の型名)
- 4.現在の症状(こんな場合に、こんな現象になり、現在はこの様な状況に)を詳しく お伝えください。

## サポートセンター TEL0263-27-7723 FAX0263-28-7117

お問い合わせ 月曜日~金曜日(祝日、弊社休日は除く) 9:00~12:00 13:00~17:00

### 修理について

- ■製品の修理に関しては、以下の項目をご確認いただき、販売店もしくは弊社へご相 談ください。
- ●お客様から修理品を弊社へ発送いただく場合には原則として、発送費用はお客様 負担とさせていただきます。
- ●修理品には、ご使用の環境や現在の状況(お知らせいただく内容)を記載した用紙 を添付してお送りください。
- ●保証期間中でも下記の内容の場合には有料修理になります。
- 1.保証書の提出が無い場合
- 2.保証書の所定の記入が未記入の場合
- 3.誤った使用方法、またはお買い上げ後の輸送・落下などでの故障の場合
- 4.本製品を改造・変更を勝手に行った場合
- ■修理品の送り先
- 〒399-0034
- 長野県松本市野溝東1-2-12
- 株式会社スリック「G-MEN」修理係 宛

## 各部の説明

 








裏面



電池 ケース



### 電池の入れ方



裏蓋を開ける

【+】ドライバーでネジをゆるめ蓋を開けます。



2 裏蓋を取り外す

電池を入れる準備をします。



3 電池を入れる

付属の単3アルカリ乾電池(LR6×2個)を 収納部の ① ② の表示のとおりに入れま す。



4 裏蓋を閉める

蓋を閉めネジを完全に閉めます。

### パソコンとの接続



 
コネクタキャップを開ける

本体USB端子(Type-C)のコネクタキャップ を開けます。




2 USBケーブルの接続

付属USBケーブルのUSB端子(Type-C)側をコネクタに挿入します。



3 パソコンとの接続

 
付属USBケーブルのUSB端子(Type-A)側をパソコンのUSBコネクタに挿入します。



4 パソコンと通信


G-MENのアプリケーションがインストールされたパソ コンと通信します。

### 固定板の取り付け

 


取り付け方向

 この方向で付属の本体取り付け固定板を取り 付けます。



2 固定板の取り付け

 付属の本体取り付け固定板をネジでとめます。



3 両側に取り付ける

付属の本体取り付け固定板を両側にネジでとめ て取り付けます。



4 被測定物に固定する

被測定物に合うネジで両側の固定板を固定します。

液晶表示の説明

	从阳秋小	(O) 即(M)				
表示の種類	設定の種類	表示例		動作表示·補記		
工程山类初期法	GR100d·GL100d	1 <u>7</u> 1 m	<u> </u>	記録間隔1秒 サンプリング1msecと温度湿度が交互に表示される		
│ 工場出荷初期値 │ │	GR01d·GL01d GR16d·GL16d	1 <u>7</u> 1 m	<u> </u>	記録間隔1秒 サンプリング1msecと温度湿度が交互に表示される		
1Sは記録間隔1秒 1mはサンプリング周期を表」、記録間隔が1分の場合は1Mと表示						

サンプリング周期と応答周波数の関係					
サンプリング周期	応答周波数	表示	トレースモード設定時の表示		
1msec	100Hz	1 <u>5</u> 1 m	【【】 【 m , ′		
"	70Hz	124 lm	【【□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□		
"	45Hz	1 <u>78</u>   m	【【】 【 m / 】 / = \ 交互表示		
"	25Hz	1 <u>7</u> 5 1 m	【【】 【 m , ′ ] , ′ = ′、 交互表示		
2msec	100Hz	1 <u>5</u> 2m	【【】 【】		
"	70Hz	128 8m	【【】 【】 【□ 】 【□ 】 【□ 】 【□ 】 【□ 】 【□ 】 【□		
"	45Hz	124 2m	【【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】		
"	25Hz	1 <u>78</u> 2m	【【】 【】 【】 【】 【】 【】 【】 《 文互表示		
5msec	100Hz	1 <u>5</u> 5 m	TRE 5m,','二'、交互表示		
"	40Hz	122 Sm	【【PCO Sm/ /= 、 交互表示		
"	20Hz	1 <u>7</u> 4 5 m	【【□ □ □ / □ / 交互表示		

しきい値設定時		
トリガ待機中	TRE Im-	_ が交互に表示。しきい値をトリガにしてトレースモード計測待機
トリガ測定中	TRE Im#	トリガにてスタートして計測中 🐰 と 🤸 が交互に表示

警告表示	データが満杯		警告は測定条件と交互に表示		
	電池消耗	_Lo_687_	記録停止		
	しきい値超検出	5ho[ KEd	しきい値超検出「ON」設定にして検出した場合		
	しきい値計測時	STET BBB	しきい値をこえた時(1秒で消える)		
	ハザードエンド表示	hALTEd_	ハザード値を検出し、1000レコードを記録後表示される、計測は停止		
開始表示	アイドル時間	MAIT 5	5秒カウントダウンします。		
	マグネットトリガ	MALTMAG I	マグネットスタート時の待機表示		
	予約開始		スタート予約日時分を表示 7月10日17時00分開始		
停止表示		SLEEPING ®	測定停止中		
表示オプション	00	52 iw	標準表示 計測条件·温度湿度		
	01		標準表示 + X軸・Y軸の加速度表示		
	02		標準表示 + 本体番号とZ軸の加速度		
	03	/MZ 10.0 dT 08/28 TM 14-11	標準表示 + 現在までの最大測定値軸と加速度 発生日時を交互に表示 (8月28日14時11分Z軸に10G計測) 表示オプション03は重力加速度「OFF」設定の使用を推奨いたします。(GR100d・GL100dは除く)		
	04	REDD: 595	標準表示 + 現在レコード数の表示		
	05	Ø330.162Ø	標準表示 + 月日時分の表示。3月30日16時20分		
	06	MAXY 010 MAXY 010 MAXZ 120	標準表示 + 3軸のピーク表示 X軸:7G Y軸:1G Z軸:12G 表示オプション06は重力加速度「OFF」設定の使用を推奨いたします。(GR100d·GL100dは除く)		