



スタートアップガイド

G-TRACE Lightのインストールは、必ず本書の手順に従って行ってください。本書以外の手順では正常にインストールできない場合があります。



使用説明書について




■取扱説明書

必ず、最初にお読みください。
本体の使用上の注意、警告など使用上の注意事項が記載されています。
本体の使用法や本体仕様などが記載されています。ご使用の前に必ずお読みください。



■スタートアップガイド

コンピュータとの接続、アプリケーションソフトウェアのインストールなど、はじめて使用するまでに必要な説明が記載されています。

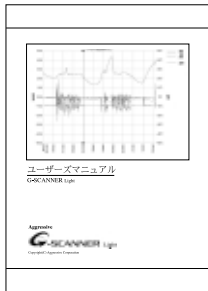


■ユーザーズマニュアル


本体の設定や記録データの保存、グラフ表示、印刷などをパソコンで行うためのソフトウェア「G-SCANNER Light」の使い方が記載されています。

操作手順


- STEP 1**
- 1.G-TRACE Lightのインストール
 - 2.G-MEN USBドライバのインストール

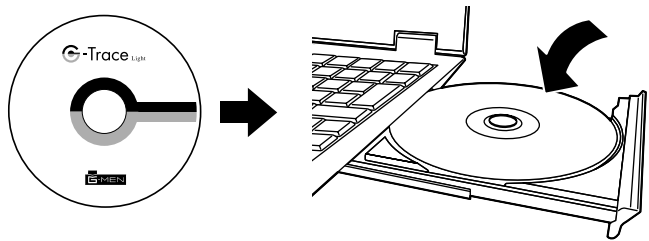

- STEP 2**
1. パソコンと本体を付属のUSBケーブルで接続する。
 2. 新しいハードウェアの検索を開始する。
 3. 新しいハードウェアのインストールを完了する

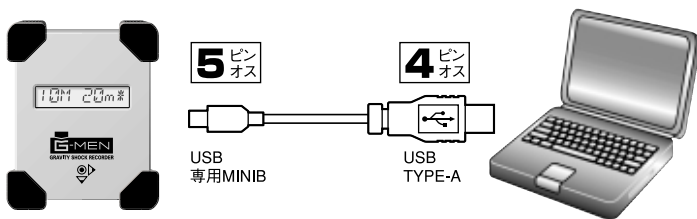


- STEP 3**
1. 添付ソフトウェア「G-TRACE Light」を起動する。
 2. パソコンと本体を付属のUSBケーブルで接続する。
 3. 各条件設定ウィザードに従って設定をする。
 4. 「即時測定開始」または「予約測定開始」の設定をする。
 5. 「測定開始」の指示に従ってUSBケーブルを抜く。

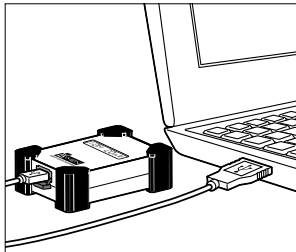

- STEP 4**
1. 計測を開始する。(例: 車に積んで振動を記録してみる)

- STEP 5**
- 1.G-MENに記録されたデータを取り込む。

1. パソコンと本体を付属のUSBケーブルで接続する。
2. データ表示画面のメニュー「計測 (S)」の「データ取得 (G)」を選択する。
3. 取得したデータがグラフ表示される。

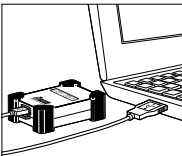


計測 (S) グラフ (G) 表示 (V)
データ取得 (G) Ctrl+D



ソフトウェアをインストールする


※注意！インストールは、必ず本機とパソコンを接続する前に行ってください。

- 1** CD-ROMドライブに「G-TRACE Light」を入れます。

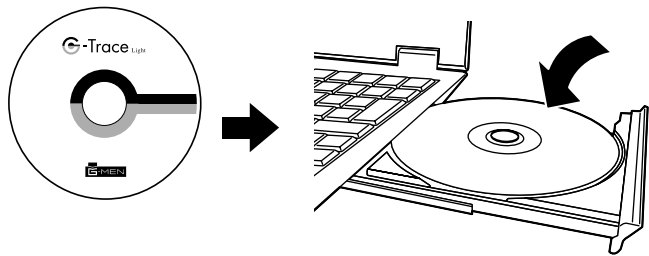

※注意！
「G-TRACE Light」の対応OSは、Windows2000及びWindowsXPのみです。

- 2** 「G-TRACE Light」のインストール準備をしています

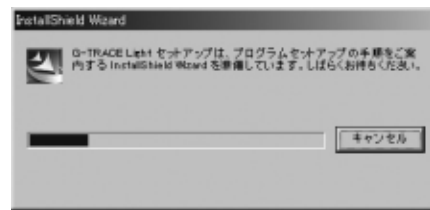

- 3** 「G-TRACE Light」のセットアップが開始されます。



「次へ」をクリックします。

- 4** 使用許諾契約の確認を行います。



使用許諾の内容を確認し、同意いただける場合には「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。

- 5** インストールするユーザーを選択します。




「このコンピュータを使用するすべてのユーザー」を選択し「次へ」をクリックします。

- 6** インストールを開始します。




「インストール」をクリックして、インストールを開始してください。

- 7** 「G-TRACE Light」をインストールしています。

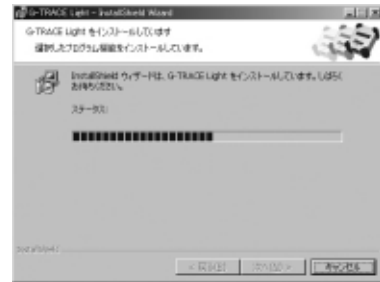

「G-TRACE Light」をインストールしています。しばらくお待ちください。

- 7** 「G-TRACE Light」をインストールしています。

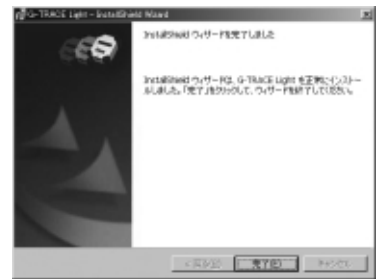

「G-TRACE Light」を正常にインストールしました。「完了」をクリックして、ウィザードを終了してください。

- 8** ショートカットアイコンの確認






デスクトップ画面上に「G-TRACE Light」のショートカットアイコンが自動的に作成されます。

パソコンと接続する(新しいハードウェアの検索)


※本機を使うときは、付属のUSBケーブルへお使いのパソコンと接続します。
※注意! 既に「G-SCANNER Light」がインストール済みの場合には、以下のウィザードは実行されません。

1 本機とパソコンを接続します。

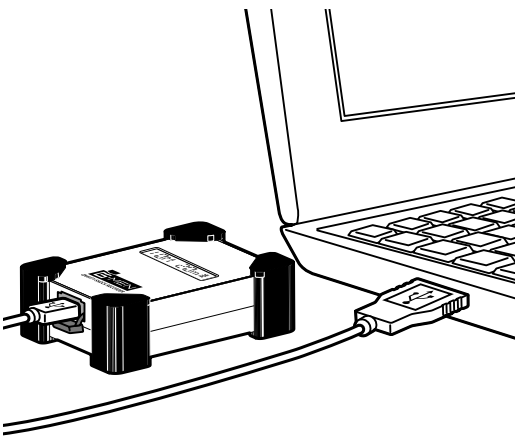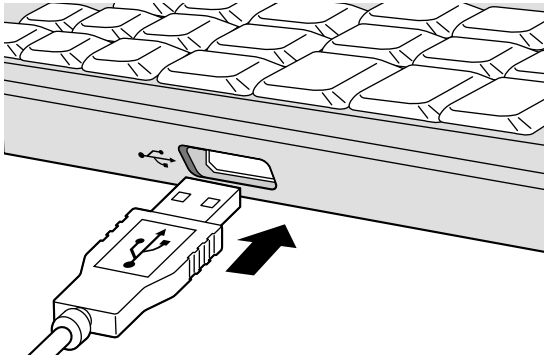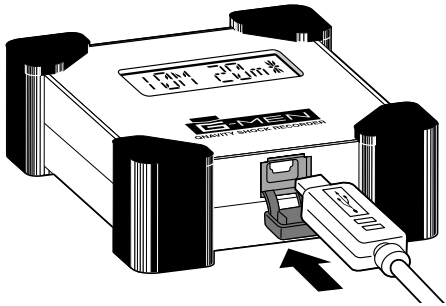

本体のUSBコネクタとパソコンのUSBポートを付属のUSBケーブルで接続します。

2 新しいハードウェアの検索ウィザードを開始します。

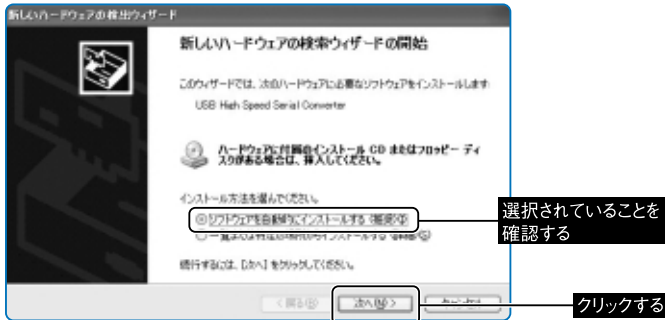

「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。

※このウィザード画面はWindowsXPです。

3 「USB High Speed Converter」のインストールを開始します。




「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。

4 WindowsXPとの互換性についての表示がでます。

USB High Speed Serial Converterの注意画面がでも「インストール停止」は押さないでください。必ず「続行」を選択してください。



5 インストールを続行します。

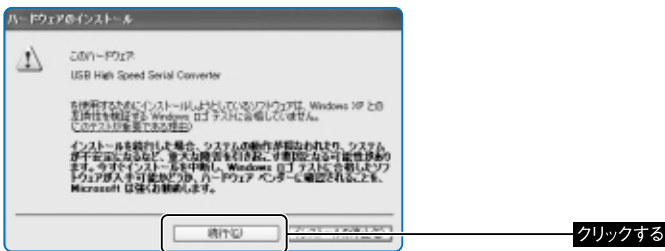

「続行」をクリックします。


※注意! 「インストールの停止」をクリックすると、ドライバのインストールを失敗します。必ず「続行」をクリックしてください。

6 「USB High Speed Converter」のインストール終了。




「完了」をクリックしてください。

7 新しいハードウェアの検索ウィザードを開始します。「USB Serial Port」

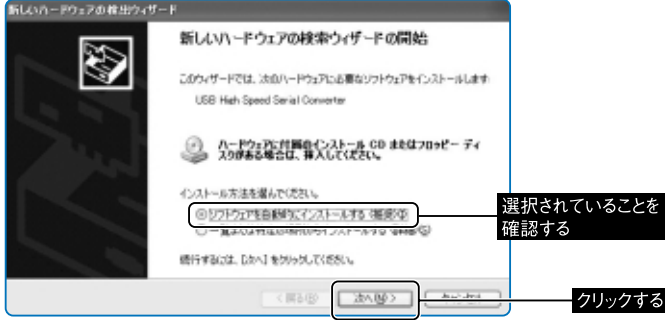

「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。

8 「USB Serial Port」のインストールを開始します。

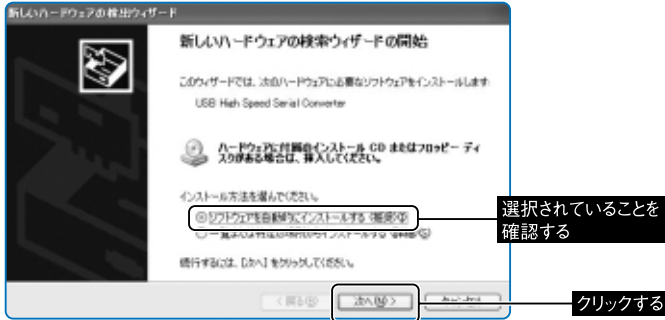


「ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックします。

9 ソフトウェアをインストールしています。

「USB Serial Port」のインストールをしています。



10 インストールを続行します。

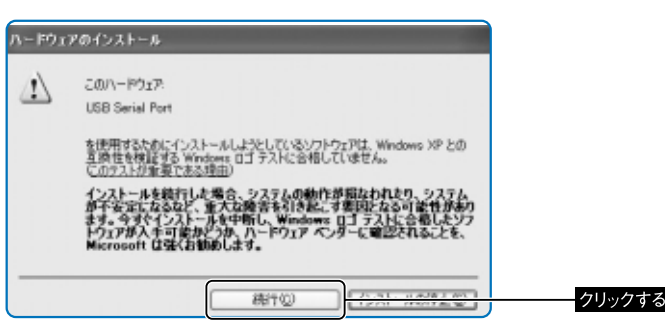


11 ソフトウェアのインストールの完了。



「完了」をクリックしてください。

12 本書の「STEP3」から「STEP4」と「ユーザーズガイド」を参考に操作します。

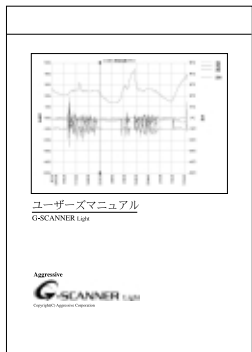

サポートセンターへのお問い合わせ

- サポートセンターへのお問い合わせは「ユーザー登録」された方に限ります。
- お知らせいただく内容
- 1.お客様の住所、氏名、電話番号
 - 2.ご使用の製品型名
 - 3.ご使用環境(接続されている機器の型名)
 - 4.現在の症状(こんな場合に、こんな現象になり、現在はこのような状況に)を詳しくお伝えください。

サポートセンター
TEL0263-27-7723 FAX0263-28-7117
お問い合わせ 月曜日～金曜日(祝日、弊社休日は除く)
9:00～12:00 13:00～17:00